



Nissan Terrano II (R20) Da anno modello 1997 fino al n° veicolo 302279 Con motore 2,7 D (codice motore TD27TI)

Il veicolo accelera con difficoltà

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere la centralina motore (dati del diagramma caratteristico difettosi). Un'altra segnalazione può essere un funzionamento a strappi del motore alla massima accelerazione, che si verifica principalmente dopo l'avviamento a freddo del motore. Può essere segnalata inoltre un'ammissione ritardata di gas durante la fase di riscaldamento nel regime inferiore (1800-2500 giri/min).

Prima di sostituire la centralina, si devono controllare innanzitutto i passi diagnostici precedenti (controllo della sensoristica e del sistema degli attuatori nel campo di gestione motore ecc.). Controllare anche se nel cavo verde/giallo del debimetro vi è una resistenza. In tal caso, rimuoverla. Quindi saldare le estremità del cavo e isolarle.