



Opel Agila data di costruzione 2001-2003 con i motori Z10XE / Z12XE

Il motore non ha potenza e funziona a strappi

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è un misuratore di portata aria difettoso.

Inoltre viene memorizzato il codice di guasto P0170 (guasto carburazione).

Attraverso l'impianto di aspirazione viene aspirata della nebbiolina che danneggia in modo irreparabile la membrana del sensore del misuratore di portata aria.

In questo caso sostituire il misuratore di portata aria e montare una guarnizione supplementare sotto il cofano motore.

- Sostituire il misuratore di portata aria.
- Staccare la guarnizione dal cofano motore fino alla terza graffetta di fermo e tagliarla (v. fig. 1).
- Fissare la guarnizione nuova con le due graffette di fermo sul cofano motore (v. fig. 2). Fare attenzione a premere la superficie di incollaggio della guarnizione in modo uniforme sul cofano.
- Cancellare la memoria guasti.

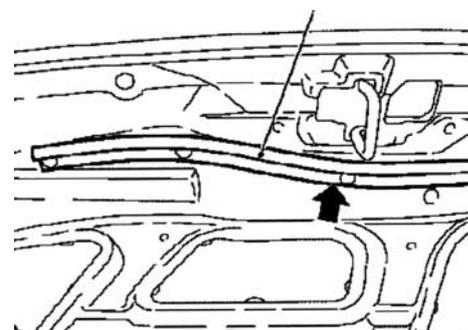


Fig. 1

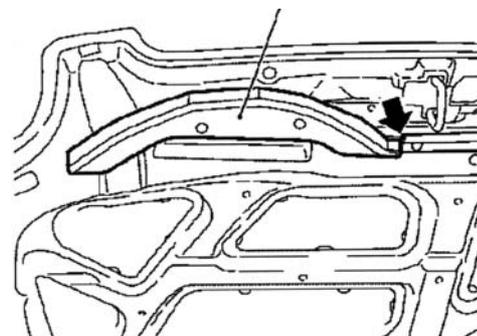


Fig. 2