



Opel Astra G

Diesel fino all'anno 2001

Motori : Y17DT, Y17DTL

La spia motore si accende

Se su questi veicoli si accende la spia motore e nella memoria guasti viene salvato il codice d'errore "P1651" (malfunzionamento centralina pompa iniezione, bus dati CAN), la causa può essere una comunicazione difettosa tra la centralina motore e la centralina pompa iniezione.

Se viene effettuato un reclamo, controllare la tensione di alimentazione e la massa delle centraline e cancellare la memoria guasti.

Se il problema si ripresenta, è necessario riprogrammare la centralina.

In rari casi il problema è da attribuire ad un difetto della centralina.