



Opel Astra-G, Vectra-B Data di costruzione 1998-2000 Opel Zafira Data di costruzione 1999-2000 Tutti i modelli con motore X18XE1

Funzionamento irregolare del motore Il motore si spegne temporaneamente Regolazione del minimo limitata

Se su questi veicoli si verificano i suddetti sintomi di guasto, una possibile causa è la presenza di sporcizia sulla valvola a farfalla. In questo caso controllare il foro di blow-by ed eventualmente allargarlo a 2 mm. Infine riprogrammare la centralina con un software appositamente modificato. L'aggiornamento del software della centralina può essere effettuato soltanto da un concessionario autorizzato.

Nota: se sul corpo farfallato è già presente un punto di colore bianco (1), questo provvedimento è già stato adottato.

In caso contrario, procedere come segue :

- Smontare il corpo farfallato
- Se necessario bloccare il corpo farfallato in una morsa. Proteggere dai danni le superfici di appoggio coprendole con un panno in stoffa.
- Allargare il foro del raccordo di collegamento (2) del blow-by e pulirlo.

Alla fine sul corpo farfallato non devono più esserci trucioli.

- Montare il corpo farfallato
- Contrassegnare il corpo farfallato con un punto di colore bianco sulla posizione (1)
- Programmare la centralina motore
- Con il dispositivo diagnostico apprendere l'adattamento del corpo farfallato. A tal riguardo rispettare le indicazioni del costruttore del veicolo.

