



## **Opel Combo dalla data di costruzione 10/2001 Corsa C dalla data di costruzione 09/2000**

### **Accensione della spia di allarme ABS**

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia di allarme ABS si accende, la causa potrebbe essere un segnale errato del / dei sensori ABS anteriori.

Nella memoria guasti della centralina ABS può essere memorizzato il guasto "sensore numero giri anteriore destro/sinistro - assenza di segnale/segnale errato/interruzione".

Questo guasto è provocato dall'allentamento della fascetta di fissaggio sinistra o destra della cuffia del semiasse. Questa fascetta scivola tra il sensore ABS e la ruota fonica, impedendo la generazione del segnale numero giri.

Per eliminare il guasto si deve fissare nuovamente la fascetta. Il grasso che fuoriesce dalla cuffia del semiasse deve essere rimosso. Se dalla cuffia del semiasse è fuoriuscita una quantità eccessiva di grasso, si deve ripristinare la corretta quantità di grasso.

Infine si deve cancellare la memoria guasti ed eseguire un controllo del funzionamento.