



Opel Corsa-C anno di costruzione 2001-2002

Opel Agila anno di costruzione 2001- 2002

**Il motore non si avvia o funziona in
modo irregolare.**

Motori interessati: Z10XE / Z12XE

Se vengono segnalati questi problemi, la causa potrebbe essere dovuta ai cavi di massa o connessioni a spina allentati. A causa di radiazioni di disturbo possono verificarsi degli errori durante la valutazione dei segnali che giungono alla centralina Immobilizer. Inoltre nella memoria guasti viene registrato il codice di guasto P1612 (Immobilizer, nessun segnale o segnale errato).

In questo caso controllare ed eventualmente fissare tutti i cavi di massa del motore e della carrozzeria e tutte le connessioni a spina sulla centralina Immobilizer ed ECU. Infine cancellare la memoria guasti.

Attenzione:

Sostituire la centralina Immobilizer o ECU non risolve il guasto, in quanto le radiazioni di disturbo sono ancora presenti.