



Opel Corsa C e Corsa C Combo Opel Agila Dalla data di costruzione 2004 Tutti i modelli con motore CDTI 1.3

Il motore non dispone della piena potenza

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere il diffusore EGR. Inoltre è possibile che la spia motore si accenda e che nella centralina motore venga memorizzato il codice di guasto P 0400 (sistema di ricircolo dei gas di scarico - problemi nel riflusso).

L'ammasso di residui di gas incombusti può provocare l'intasamento del diffusore EGR. In questo caso pulire il diffusore.

Il diffusore è un componente del condotto di aspirazione (vedere fig.).



