



Opel Meriva - tutti i modelli data di costruzione 2003-2004

La spia si accende, memorizzato il codice di guasto C0040.

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia ABS si accende e talvolta viene memorizzato il codice di guasto C0040 nella centralina ABS, una possibile causa può essere l'ossidazione tra il connettore della centralina e la centralina.

Questo guasto viene provocato dall'umidità che penetra.

Attraverso due fessure nel parafrangente sinistro l'acqua scorre sul punto di massa sottostante.

Il cavo di massa porta l'umidità fino al connettore sulla centralina ABS.

In caso di reclamo si devono chiudere con un foglio adesivo le fessure del parafrangente.

A seconda del grado di sporcizia, il connettore della centralina e la centralina vengono puliti.

In casi estremi è necessario sostituire il cablaggio e la centralina.