



Opel Omega-B

Accensione della spia dell'ABS, codice di guasto 33 nella centralina ABS

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia dell'ABS si accende e che viene memorizzato il codice di guasto 33 nella centralina, una possibile causa è un collegamento a massa difettoso.

Si tratta del collegamento a massa della centralina.

Questo collegamento a massa viene realizzato sul modulatore idraulico attraverso le viti di fissaggio della centralina.

Per eliminare il guasto svitare le viti di fissaggio e pulire le viti e la filettatura.

Infine cancellare la memoria guasti e controllare se il sistema funziona correttamente.