



## **Opel Omega B Tutti i modelli**

### **Accensione della spia ABS**

Se su questi veicoli viene segnalata l'accensione della spia ABS e nella memoria guasti vengono registrati i codici di guasto 31, 37, 43, 47, 65, 66, 67, 78, la causa può essere un'interruzione nei cavi o la corrosione del connettore della centralina.

Se vi è un'interruzione nei cavi sono interessati i pin 45 e 46 del connettore X, che si trova nel vano gambe anteriore sinistro. Se viene segnalato questo problema, controllare e riparare sia il connettore X che il connettore della centralina.

Al termine della riparazione, cancellare la memoria guasti.