



Opel Vectra-C, Signum Model Year da 2003 a 2005 Codice motore Y30D

Il motore entra in funzionamento d'emergenza

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un foro di aerazione intasato. È inoltre possibile che venga memorizzato il codice di guasto P0105 (malfunzionamento del circuito della pressione di aspirazione/sensore pressione atmosferica). Questo foro è una parte dello sportello di aerazione che si trova sulla centralina motore.

Se l'aerazione è intasata, il sensore di pressione atmosferica che si trova nella centralina non può più effettuare misurazioni corrette e il motore entra in funzionamento d'emergenza.

In questo caso si deve sostituire lo sportello di aerazione grigio. Prima di montare il nuovo sportello si deve verificare che la zona attorno allo sportello sia pulita per impedire l'infiltrazione di impurità nella centralina.