



## ***Opel Vectra-C Model Year 2002 Tutti i motori***

### **La spia ESP si accende**

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un gruppo devioguida difettoso. Si verifica inoltre un guasto al sensore dell'angolo di sterzata. Di conseguenza si accende anche la spia dello sterzo elettroidraulico nel display del contagiri e il ritorno automatico del lampeggiatore non funziona. In alcuni casi possono anche essere memorizzati i codici di guasto B1012 e B1020.

In queste circostanze si deve montare un gruppo devioguida con un nuovo livello software. I gruppi devioguida sono contrassegnati con un punto blu. I nuovi moduli sono equipaggiati con il livello software OP94/12.