



## **Opel Vectra B Con motori 1.8 l e 2.0 l (X18XE, X20XEV)**

### **Cattivo funzionamento del motore e accensione della spia motore**

Se su questi veicoli vengono segnalati un cattivo funzionamento del motore, l'accensione della spia motore e la visualizzazione del codice di guasto P0100, è possibile che la causa sia una perdita nella zona di aspirazione dovuta a un collegamento difettoso del connettore al misuratore di portata aria o dall'uso di una vecchia versione software nella centralina motore.

Per eliminare l'inconveniente, procedere come segue:

- Controllare il contenuto di O<sub>2</sub> al minimo. Se il valore 136 viene superato, una possibile causa è l'aria parassita. In questo caso, controllare la tenuta dell'impianto di aspirazione e, se necessario, sigillarlo.
- Controllare il connettore sul misuratore di portata aria. Tutti i contatti e i cavi sono in buone condizioni e collegati correttamente? In caso di cavi/contatti danneggiati, questi devono essere riparati e il connettore sul misuratore di portata aria deve essere bloccato mediante fascette serracavi.
- Vecchia versione software. Se si escludono tutte le summenzionate possibilità di guasto, è necessario controllare la versione del software della centralina motore e sostituirla con una aggiornata.

Dopo aver eseguito tutti i lavori è necessario cancellare la memoria guasti.