



Opel Vivaro **Data di costruzione da 2001 a 2004**

Centralina carrozzeria guasta

Il suddetto guasto può essere segnalato dai seguenti sintomi:

- Il lunotto termico e lo specchietto retrovisore esterno riscaldabile non si disattivano e la batteria si scarica.
- La spia dell'immobilizer non si spegne e il veicolo non si avvia. La batteria deve essere scollegata e ricollegata. Solo dopo quest'operazione si può rieffettuare l'avviamento.

Il funzionamento continuo del lunotto termico e degli specchietti retrovisori esterni può provocare danni al relè del motore K18 e al relè del lunotto termico K3. Perciò, in caso di reclami, si devono sempre controllare ed eventualmente sostituire questi relè.

In linea generale, tutti i componenti che comunicano con la centralina della carrozzeria sono soggetti ai guasti. In questo caso si deve installare una nuova centralina. Sulla centralina è riportato un adesivo bianco che reca il codice del fornitore.

	Vecchio cod. pz	Nuovo cod. pz	Cod. Opel
N1	91 168 139	93 853 271	44 15 608
N2	91 168 140	93 853 272	44 15 609
N3	91 168 141	93 853 273	44 15 610

N1 = Veicoli senza chiusura centralizzata

N2 = Veicoli con chiusura centralizzata

N3 = Veicoli con chiusura centralizzata e impianto antifurto