



OPEL Vectra B, 1996 - 2002
OPEL Tigra, 1995 - 2000
OPEL Astra F, 1992 - 1998
OPEL Corsa B, 1993 - 2000
Con codice motore X16XEL

Ogni tanto il motore di spegne
Assenza della scintilla di accensione

Problema:

Il motore può spegnersi sporadicamente.

Un'interrogazione della memoria degli errori impedisce la registrazione nella memoria degli errori. Probabilmente non viene rilevata alcuna scintilla di accensione nelle candele.

Causa:

Possibile errato collegamento a massa fra la bobina di accensione e l'involucro della valvola a farfalla.

Soluzione del problema:

Verificare il cablaggio e il fissaggio del collegamento a massa della bobina di accensione e, se necessario, ripararli. A tale scopo, si consiglia di sostituire la vite di fissaggio con una vite rivestita di stagno. (Catalogo Opel - N. 11 095 432)