



## **OPEL Astra-H, Zafira-B, Vectra-C, Codice motore Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

***Veicoli a partire dall'anno di costruzione 2004 con filtro antiparticolato Diesel***

**Il veicolo denota una perdita di potenza  
La spia di controllo del motore si accende  
Codice difetto: P1901, P0234, P242F**

### **Problema:**

Il codice difetto P1901 viene segnalato contemporaneamente a P0234 e P242F.

### **Possibile causa:**

Difetto della valvola di regolazione della pressione di alimentazione. Attraverso il foro di ventilazione penetrano spruzzi d'acqua nella valvola.

Questo può causare una corrosione interna e un conseguente guasto della valvola di regolazione della pressione di alimentazione.

### **Risoluzione del problema:**

Controllare ed eventualmente sostituire la valvola. Proteggere inoltre la valvola di regolazione della pressione di alimentazione da ulteriori spruzzi d'acqua. A tale scopo, per la Zafira-B il costruttore propone una speciale copertura in plastica per il paraurti anteriore.

Dopo la sostituzione della valvola di regolazione della pressione di alimentazione, cancellare la memoria degli errori. Quindi eseguire una rigenerazione del filtro antiparticolato.