




Opel Zafira A

Data di costruzione: da 2002 a 2005

**Quadro strumenti instabile.
Accensione arbitraria delle spie di
allarme e di controllo nel cruscotto.**

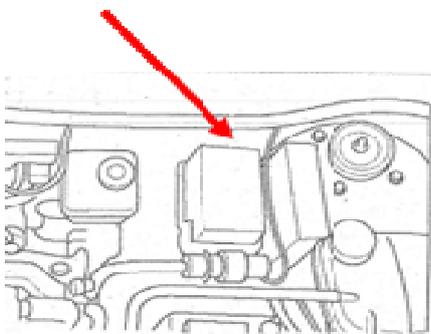

Se su questi veicoli viene segnalato uno dei suddetti inconvenienti, la causa potrebbe essere un problema di penetrazione di acqua sui capicorda dei connettori del fascio cavi in prossimità della paratia (vedere figura).

In questo caso, prima di eseguire i lavori di riparazione sul fascio cavi scollegare la batteria, quindi:

- Effettuare un controllo visivo dei pin del connettore multipolare del fascio cavi.
- Pulire i pin del connettore con un apposito spray per contatti ed eventualmente sostituirli.
- Controllare le metà del connettore e se il collegamento è corretto.
- Ricollegare il connettore multipolare del fascio cavi.



Bollettino informativo

