



Peugeot 206 con specchietti retrovisori esterni elettrici ripiegabili

Fusibile bruciato, specchietto retrovisore esterno elettrico ripiegabile e alzacristallo posteriore non funzionanti, spia della batteria rimane accesa.

Se su questi veicoli viene segnalato uno dei suddetti inconvenienti, è possibile che il motorino per il ripiegamento dello specchietto retrovisore esterno non sia a tenuta. La penetrazione di acqua può provocare cortocircuiti all'interno del motorino.

Per eliminare il guasto, controllare che i cavi dello specchietto retrovisore esterno nella portiera non siano danneggiati ed eventualmente ripararli e sostituire gli specchietti retrovisori esterni.

È necessario sostituire anche il fusibile n. 22 nella scatola portafusibili (abitacolo).