



Peugeot 307

Tutti i modelli con servosterzo elettro-idraulico

Servosterzo duro da muovere dopo una riparazione di danni causati da incidenti

Se su questi veicoli viene segnalato che dopo una riparazione di danni causati da incidenti il servosterzo elettro-idraulico funziona solo in maniera limitata, la causa potrebbe essere la centralina del sistema sterzo.

Se, in caso di incidente, la centralina accerta che l'accelerazione di massa è circa 1g, si porta in modalità di sicurezza, riducendo al minimo l'azione del servosterzo.

Per eliminare il problema si deve leggere la memoria guasti con un apparecchio diagnostico adatto. Se nella memoria guasti non vi sono guasti memorizzati o se questi vengono cancellati dopo una riparazione, la centralina ritorna alla modalità normale attraverso un "reset" automatico. In questo modo viene ripristinato il funzionamento corretto.