## **Bollettino informativo**



© Hella s.p.a. Milano 08 Aprile 2005 1-1

## Peugeot 406 Model Year 1999-2004, tutti i veicoli con indicatore usura freni

## Accensione sporadica della spia usura freni

Se viene segnalato questo problema, la causa può essere una soglia di intervento troppo bassa della spia. In questo caso si deve montare una resistenza da 2W / 330  $K\Omega$  reperibile in un negozio di materiale elettronico.

## Procedere come segue:

- Scollegare la batteria.
- Smontare il cruscotto.
- Estrarre il connettore multipolare a 180 pin.
- Cercare il cavo sul pin 4 e 5.
- Separare il cavo dal pin 4 e spelare le estremità del cavo a ca. 10 mm.
- Attorcigliare le estremità del cavo e saldarle sulla resistenza.
- Ripetere il procedimento con il cavo dal pin 5.
- Isolare i punti di collegamento.
- Inserire nuovamente il connettore multipolare a 180 pin.
- Montare il cruscotto.
- Collegare nuovamente la batteria.
- Premendo a fondo il pedale del freno si deve spegnere l'indicatore di usura.

Collocare a massa il sensore usura freno e premere il pedale del freno.

Controllare se l'indicatore usura freni si accende.

