



Peugeot 407

Anno di costruzione da 05.2004 Con motore 2.0 HDI

La spia motore si accende

Se viene segnalato il suddetto guasto, la causa potrebbe essere il sensore temperatura aria aspirata. Possono inoltre essere memorizzati i seguenti codici di guasto:

- P0095, sensore temperatura aria aspirata 2 - malfunzionamento del circuito
- P0096, sensore temperatura aria aspirata 2 - errore di campo/funzionamento del circuito

In questo caso controllare il sensore temperatura aria aspirata situato nel collettore di aspirazione a monte del corpo farfallato e fissato con una vite. A motore freddo (temperatura ambiente 18°C) il sensore deve presentare una resistenza di 13,3 kOhm. In caso di maggiori scostamenti, la causa dell'inconveniente può essere attribuita a un sensore difettoso.