



Peugeot

**Modello 106, data di produzione da
01.1997-12.1998**

**Modello 306, data di produzione da
01.1996-12.1998**

**Modello 406, data di produzione da
01.1995-12.1998**

La spia airbag si accende

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è un cattivo contatto tra i connettori multipolari nel cablaggio del pretensionatore cintura, che si trovano sotto i sedili anteriori.

In questo caso procedere come segue:

- Staccare il connettore multipolare dal cablaggio del pretensionatore.
- Spelare le estremità del cavo.
- Collegare le estremità del cavo servendosi del terminale per la saldatura CWT (codice Hella 8KW 744 888-003).
- Avvolgere il cablaggio con del nastro isolante e fissarlo con le fascette serracavi.
- Cancellare la memoria guasti.