



## ***Porsche Boxster / 911 (modelli 996) con distribuzione motore DME - IME 7.2***

### **Regime del minimo e adattamento miscela difettosi**

Se il sistema di distribuzione motore non viene alimentato perché la batteria è scarica o scollegata, il successivo collegamento della batteria può provocare un regime del minimo oscillante e la perdita dell'adattamento della miscela. Per evitare che questo accada, dopo aver effettuato il collegamento della batteria si deve procedere come segue:

- Attivare l'accensione per un minuto senza toccare il pedale dell'acceleratore.
- Disinserire nuovamente l'accensione per almeno dieci secondi.

L'unità di regolazione della valvola a farfalla a questo punto ha terminato l'apprendimento.

Per tutti i sistemi di distribuzione motore DME la centralina impiega alcuni minuti di funzionamento del motore per effettuare l'apprendimento dei valori di funzionamento a vuoto e dei valori di adattamento della miscela.