



## **Renault Megane e Scénic Tutti i veicoli con ESP**

### **Accensione della spia ESP**

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è una tensione troppo bassa della batteria al momento dell'avvio del motore.

Inoltre, viene memorizzato il codice di guasto "Sensore dell'angolo di sterzata".

In questo caso procedere come segue.

- Smontare la scatola portafusibili dal cruscotto inferiore.
- Rimuovere i fusibili F16 e F26 dal portafusibili.
- Collegare tra loro i due posti fusibili con un ponticello (vedi fig. 1).
- Inserire i fusibili nel ponticello.
- Rimontare la scatola portafusibili.
- Cancellare la memoria guasti.

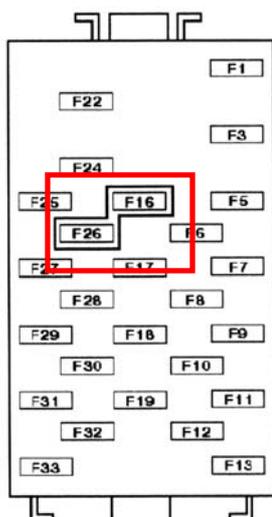


Fig. 1