



## Saab 9-3

**Tutti i veicoli con motore a benzina  
Data di costruzione da 1998 a VIN  
W2061707**

**Data di costruzione da 1999 a VIN  
X2005838**

### Il motore non eroga potenza

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbero essere i tubi flessibili collegati in modo errato sul filtro ai carboni attivi. Si possono inoltre verificare:

- Vibrazioni durante la fase di accelerazione
- Spegnimento del motore
- Cattivo avviamento del motore

Infine può essere memorizzato il codice di guasto P0172 (miscela troppo grassa, bancata 1).

Un montaggio errato può far sì che i tubi flessibili si pieghino e che ostacolino il flusso. In questo caso si deve verificare la disposizione dei cavi del sistema del filtro ai carboni attivi ed eventualmente risistemare i cavi o sostituirli.

