



Saab 9-3

**Fastback, Model Year 2000 fino al n°
telaio: Y2018486**

**Cabrio, Model Year 2000 fino al n°
telaio: Y7006098**

Cattivo funzionamento del motore / comfort di marcia limitato

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un tratto di tubo flessibile difettoso. Il tubo flessibile a gomito (v. fig.) sul raccordo a T, dall'elettrovalvola (valvola rigeneratrice) del filtro ai carboni attivi al collettore di aspirazione, si è fessurato a causa dell'invecchiamento.

In questo caso è necessario staccare il tubo flessibile dalla graffetta di fissaggio, controllarlo ed eventualmente sostituirlo.

È possibile riconoscere la versione migliorata del tubo flessibile attraverso una punzonatura, direttamente accanto al codice, sull'estremità più grossa del tubo flessibile.

