Bollettino informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 25/07/07 1-2

Saab 9-3 Model Year da 1988 a 1999 Tutti i veicoli con cambio automatico

Problemi con il cambio automatico

Se un cliente segnala che la selezione marcia non funziona correttamente, ad es. "Il veicolo cambia marcia in ritardo o in anticipo" o "L'innesto è molto duro", le cause del guasto possono essere diverse.

Leggere innanzitutto la memoria guasti, in cui possono essere memorizzati i seguenti guasti:

- P0705 Sensore marcia inserita, segnali di inserimento marce P/R/N/D/L - malfunzionamento del circuito.
- P0741 Elettrovalvola frizione di bloccaggio del convertitore di coppia, malfunzionamento o attivazione continuata.
- P1830 Malfunzionamento selezione marcia.

Le cause di questi guasti possono essere le seguenti:

- P0705 Impulsi di segnale mancanti tra l'interruttore della marcia e la centralina del cambio.
- P0741 Le variazioni di alta tensione sulle bobine di accensione provocano interferenze nella centralina motore.
- P1830 Livello olio del cambio troppo basso.

Per risolvere questi guasti procedere come segue:

 P0705 – Controllare il livello di corrosione dei due connettori del fascio cavi del cambio (accanto alla



Bollettino informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 25/07/07 2-2

batteria). Se il collegamento di massa funziona correttamente, controllare l'interruttore della marcia inserita ed eventualmente sostituirlo.

- P0741 Controllare che il collegamento di massa della centralina motore e cambio sia in perfette condizioni.
- P1830 Rabboccare l'olio del cambio fino al contrassegno "MAX".

