



Seat Alhambra Dalla data di costruzione 1999 1,9 TDI iniettore-pompa con codice motore ANU

Mancata accensione

Nella Seat Alhambra 1,9 TDI iniettore-pompa con codice motore ANU possono verificarsi mancate accensioni o un funzionamento ovalizzato del motore anche con perdita di potenza.

Durante l'interrogazione della memoria guasti vengono visualizzati i codici di guasto 18074–18077, che rimandano ad un problema elettrico sugli iniettori.

In questo caso si devono controllare innanzitutto i connettori sugli iniettori.

In prossimità degli iniettori vi è il connettore a 5 poli, in cui uno dei contatti può sfilarsi.

Per rimediare a questo problema si deve inserire correttamente questo contatto e bloccarlo.

A questo punto si può cancellare la memoria guasti e avviare il motore.

Un'ulteriore sostituzione del pezzo non è necessaria in questo caso.