



Skoda Oktavia 2.0, dalla data di costruzione '99

Codice motore AQY, APK, AZH

Difficoltà di avviamento

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è il sensore temperatura liquido di raffreddamento.

Possibili effetti:

- Difficoltà di avviamento
- Scarsa potenza del motore
- Regime del minimo irregolare
- Maggiore consumo di carburante
- La spia motore eventualmente si accende



Inoltre è possibile che il codice guasto 16501 - Sensore temperatura liquido di raffreddamento venga memorizzato nella memoria guasti.

Valori nominali sul sensore:

- con temp. motore + 20°C = 2.50 - 2.67 KW
- con temp. motore + 90°C = 215 - 245 W

Per la sostituzione procedere come segue:

- Svitare il rivestimento motore
- Estrarre il connettore elettrico dal sensore
- Estrarre il fermaglio del dispositivo di bloccaggio tirandolo in avanti
- Estrarre il sensore con la guarnizione. Poiché il liquido di raffreddamento sprizza fuori dall'apertura, effettuare la sostituzione a motore freddo per evitare ustioni sulla pelle
- Inserire il nuovo sensore e la guarnizione
- Rimontare i componenti nella sequenza contraria