



Suzuki Swift (SG) Tutti i modelli della data di costruzione 2006-2010

Accensione della spia motore

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere la valvola EGR. È possibile inoltre che nella memoria guasti venga memorizzato il codice P0400 (sistema di ricircolo gas di scarico, rilevata mancanza di flusso). Le calcificazioni e gli altri depositi provocano il blocco della valvola. In questo caso procedere come segue:

- Smontare la valvola EGR e pulirla a fondo con strumenti adeguati.
- Se il deposito di sporco è elevato, smontare e pulire anche il collettore di scarico.
- Al termine della pulizia, rimontare le parti smontate con guarnizioni nuove.
- Quindi eseguire un controllo del sistema.
- Cancellare la memoria guasti