



Toyota

Toyota RAV 4

Data di costruzione: da 2006 a 2009

Cicalino della cintura di sicurezza Spia della cintura di sicurezza

Se su questi veicoli viene segnalato che

- con sedile passeggero libero -
- sedile passeggero non occupato -

la spia della cintura di sicurezza e il cicalino di sicurezza si attivano, una possibile causa è l'eccessiva sensibilità del sensore di riconoscimento sedile occupato del sedile passeggero.

Nota sul provvedimento preventivo:

- Montare un sensore di riconoscimento sedile occupato del sedile passeggero modificato.

Ricambio (ET):

- Sensore di riconoscimento sedile occupato – veicolo con guida a destra:
 - 1 pezzo: cod. ET: 71052-42061
- Sensore di riconoscimento sedile occupato – veicolo con guida a sinistra:
 - 1 pezzo: cod. ET: 71051-42041