



Audi A4 con impianto lavafari Dalla data di costruzione 11.2000

Impianto lavafari non a tenuta

Se viene segnalato questo problema, le cause possono essere:

- Mancanza di tenuta di un cilindro a corsa interno sull'anello di tenuta
- Mancanza di tenuta di un cilindro a corsa sul raccordo tubo flessibile
- Mancanza di tenuta del tubo flessibile.
- Mancanza di tenuta del collegamento (attacco rapido) della pompa (impianto lavafari).
- Supporto per ugelli quasi ghiacciato.

In questo caso procedere come segue:

- Controllare se l'acqua esce direttamente sul cilindro a corsa; se sì, sostituirlo.
- Nel caso si verifichi una mancanza di tenuta sul raccordo tubo flessibile del cilindro a corsa, controllare che sull'O-ring non vi siano dei danni ed eventualmente sostituirlo. Un anello di tenuta vecchio è blu, mentre quelli migliorati sono neri.
- Se sui raccordi, tra i tubi flessibili, fuoriesce dell'acqua, collocare sulle estremità delle fascette stringitubo.
- Controllare la tenuta ed eventualmente sostituire l'attacco rapido.



- Ingrassare un po' il supporto per ugelli.