



BMW

E38 data di costruzione: 09/1998 – 10/1999

E39 data di costruzione: 10/1998 – 10/1999

Luce allo xeno non funzionante

Su questi veicoli è possibile che uno o entrambi i proiettori allo xeno non si accendano, nonostante l'interruttore luci si trovi nella posizione "anabbaglianti" e l'accensione sia stata inserita o il motore avviato.

E' possibile accendere i proiettori solo se si porta l'interruttore luci su "0" e se lo si riposiziona su "anabbaglianti" dopo aver atteso almeno 2 secondi.

Si suppone che la causa possa essere attribuita ad una brevissima caduta di tensione all'interno dell'impianto elettrico di bordo.

Questa situazione impedisce la "fase di accensione" delle lampadine allo xeno attraverso le centraline delle lampadine allo xeno.

In caso di reclamo ricodificare l'LCM (modulo di controllo lampadine).

Se con questa operazione non si risolve il problema è possibile che uno o entrambi le centraline siano difettose.

Sulla E39 si possono utilizzare i ballast Hella con il codice [5DV 007 760-651](#) (figura).

