



## **BMW E60**

### **Condensa nel proiettore Infiltrazione di acqua nel proiettore**

Se il proiettore si appanna intensamente o se in determinati casi si rileva una forte infiltrazione di acqua nel proiettore, una possibile causa è un'incrinatura nella luce side-marker (SML) (figura 1).

La luce side-marker è in parte coperta da una guarnizione aerodinamica.

(Figura 2)

Causa:

L'involucro della luce side-marker è danneggiato.

Le incrinature possono formarsi a causa di sollecitazioni meccaniche dannose. Ad esempio, se questa zona viene assoggettata a pressioni dovute ad oggetti o attrezzi, ad esempio chiusura del cofano motore senza aver prima rimosso gli attrezzi/oggetti.

- Regolazione errata del cofano motore.



Figura 1



Vista dall'alto del proiettore (figura 2)