




Citroen Berlingo **Fino alla data di costruzione** **30.06.1997**

Umidità nella fanaleria posteriore

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere uno scarico dell'acqua o un'aerazione insufficienti. In questo caso l'umidità si raccoglie nel fanale rischiando di provocare la corrosione dei contatti e dei portalampade. Pertanto, procedere come segue.

- Controllare se il fanale in questione è danneggiato e, se necessario, sostituirlo.
- Svitare la fanaleria posteriore.
- Controllare se la guarnizione in gommaspugna è danneggiata e, se necessario, sostituirla: una guarnizione difettosa può lasciar filtrare troppa acqua.
- Perché la riparazione del guasto sia duratura occorre praticare due piccoli fori nella parte inferiore del fanale (v. fig.), che è possibile realizzare facilmente usando una piccola lima.
- Pulire le parti corrose.
- Quindi fissare nuovamente il fanale nel modo corretto e controllare tenuta e funzionamento.

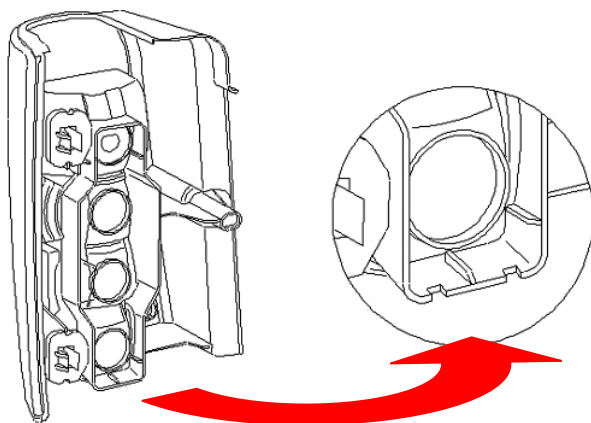

Bollettino informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	09/06/2006	2-2
-------------------------------------	------------	-----