



Citroen C4

Tutti i modelli con proiettori allo xeno Data di costruzione: fino al 10.2006

Luci di curva dinamiche non funzionanti

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere il sensore assale posteriore della regolazione dell'assetto. Di solito sul display viene visualizzato un altro messaggio di errore che si riferisce al malfunzionamento dei proiettori di curva. Non fatevi infastidire da questa informazione. Se si verifica un guasto nei sistemi di proiettori AFS (Advanced Frontlight Systems), di solito si disattivano tutte le funzioni di illuminazione AFS, come ad esempio le luci di curva dinamiche, le luci di curva statiche, le luci per autostrada ecc. Questo avviene anche in caso di guasto della regolazione dell'assetto. A questo riguardo, controllare ed eventualmente sostituire il sensore assale posteriore. Spesso la causa del guasto del sensore è la corrosione provocata dall'infiltrazione di acqua.

Attenzione!

Al termine della riparazione, memorizzare la nuova posizione di regolazione del sensore nella centralina. Rispettare a tal riguardo le indicazioni del costruttore del veicolo.