



Golf V con proiettori fendinebbia di serie

La spia di controllo guasto lampadine si accende dopo aver montato le luci di curva statiche aggiuntive

Se si verifica questo inconveniente, la causa potrebbe essere la mancanza di proiettori fendinebbia di serie.

Per montare le luci di curva statiche aggiuntive Hella (Dyna View® Evo2 1NO 009 436-801) nel suddetto veicolo, devono essere innanzitutto smontati i proiettori fendinebbia già presenti.

In linea di massima, all'inserimento dell'accensione, sulla Golf V viene verificato che l'impianto di illuminazione funzioni perfettamente. L'assenza di proiettori fendinebbia di serie viene riconosciuto come difetto dal sistema di controllo guasti.

Per evitare questo problema si devono montare due adattatori supplementari che simulano i due proiettori fendinebbia mancanti. Gli adattatori devono essere ordinati al n. articolo 9XD 165 529-801. Vengono fornite anche le istruzioni di montaggio.