



VW Golf V

Fanaleria posteriore/lampeggiatori di emergenza LED non funzionanti

Se sui suddetti veicoli, equipaggiati con fanaleria posteriore a LED Hella – 2VP 009 500-801 (argento/rosso - vedere fig. 1), si riscontra che il lampeggiatore d'emergenza non funziona, la causa potrebbe essere l'elettronica di bordo modificata.

Può accadere che a motore disinserito e con il lampeggiatore d'emergenza attivato questa funzione non sia garantita.

Dal Model Year 2006 (settimana 22, 2005) l'elettronica di bordo è stata modificata dal costruttore del veicolo. Probabilmente dalla settimana 17/06 verranno messi a disposizione kit modificati.

Per i veicoli già equipaggiati, valgono le seguenti norme:

- Per i veicoli che sono stati costruiti entro la settimana 22/2005, il problema non si presenta. La data di fabbricazione si trova sul retro del fanale (vedere fig. 2).
- Dal Model Year 2006 (con antenna sul tetto), in caso di reclamo da parte del cliente, i fanali LED vengono sostituiti gratuitamente con la versione modificata.

Dall'avvio della produzione di serie (sett. 17/06) la versione 2VP 009 500-831 (argento/nero) viene già fornita con il circuito stampato LED aggiornato.



Figura 1



Figura. 2