



Mercedes Benz Classe C (W203) Dalla data di costruzione 23.09.2002

L'impianto lavafari (SRA) si disattiva automaticamente dopo l'azionamento dell'interruttore.

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è una cattiva taratura del sistema tra l'SRA e la SAM (unità di comando) anteriore.

Questa cattiva taratura tra la SAM (N10/1), il cavo elettrico e la pompa SRA (M5/2) ha come conseguenza che una forte differenza nella linea di riconoscimento della tensione della pompa SRA (ondulazione verso l'alto, verso il basso) viene riconosciuta come guasto dalla SAM.

Questa situazione porta alla disattivazione della pompa SRA. In questo caso procedere come segue:

- Avvolgere un cavo da 2,5 mm² lungo 4-5 m attorno al palmo della mano e infine bloccarlo con del nastro isolante a formare un anello (Fig.1)
- Questo cavo viene utilizzato come resistenza e montato tra la pompa SRA e la SAM davanti nella linea con terminali di saldatura (A) (Fig.1)
- Fissare infine la resistenza (B) nelle vicinanze del serbatoio liquido lavavetro (Fig.2)

