



Mercedes

Modello: 220 + 215

Data di produzione: 2000 e 2001

Con proiettori allo xeno o Bi-Xenon

Messaggio di errore nello strumento multifunzione – "Controllare la luce anabbagliante destra/sinistra"

Su alcuni di questi veicoli possono apparire dei messaggi di errore ("Luce anabbagliante sin. controllare lampadina; Luce anabbagliante des. controllare lampadina") nello strumento multifunzione anche se la luce anabbagliante è OK.

Sono interessati i veicoli a partire dalla data di costruzione 01.06.2000.

Se nella centralina (SAM) viene memorizzato il guasto B1630 e se la luce anabbagliante è OK, come passo successivo controllare il codice e la versione software della centralina.

Il software della SAM sinistra (luce anabbagliante destra) è OK con codice: A0295450432 e a partire dalla versione software SW14/01.

Il software della SAM destra (luce anabbagliante sinistra) è OK con codice: A0315451732 e a partire dalla versione software SW20/01.

Se è montata una centralina diversa o con una vecchia versione software, può essere necessario sostituire completamente la centralina.