



Mercedes Benz Classe C (W 203)

Guasto delle luci di posizione

Se viene segnalato questo problema, possibili cause sono le lampadine difettose.

Inoltre il cliente segnala che le lampadine sono spesso guaste.

Questo dipende dal fatto che le lampadine hanno una tensione nominale di soli 13,2 Volt e che sono predisposte solo per questo campo di tensione. Tuttavia la tensione di bordo su questi veicoli è compresa tra 13,4 e 14,8 Volt. Questo riduce notevolmente la durata delle lampadine.

Per questo motivo il costruttore ha montato un cavo resistivo supplementare, che riduce la tensione di circa 1 Volt, tra il connettore dei fanali posteriori e il portalampada. Il cavo è identico per entrambi i lati.

A partire dalla data di costruzione 12/2002 questi cavi sono stati montati di serie.