



Mercedes Benz Classe C (W 203)

Indicatore di direzione non funzionante

Questo inconveniente può essere originato da problemi di contatto.

A causa della pressione di contatto troppo bassa tra il portalampada e il proiettore, si sviluppano elevate resistenze di contatto, che a loro volta provocano un surriscaldamento e la fusione dei contatti.

In questo caso montare un nuovo fascio cavi offerto dal costruttore. Procedere come segue:

- Smontare il portalampada con la lampadina dal rispettivo proiettore.
- Controllare se i contatti all'interno del portalampada sono danneggiati (contatti bruciati, ecc.).
- Se sì, staccare il connettore centrale dal proiettore.
- Con un attrezzo adatto allentare il dispositivo di bloccaggio del contatto del cavo di alimentazione (v. fig. 1, punto 1) e rimuoverlo dal connettore centrale (v. fig. 2, punto 2). Colori del cavo di alimentazione:
destra: nero/verde **sinistra:** nero/bianco
- **Avvertenza!** Alcuni connettori prevedono ancora lo sbloccaggio della staffa di fissaggio per tutti i contatti (v. fig. 1, punto 3).
- Chiudere il posto connettore aperto con il tappo cieco.
- Bloccare il cavo di alimentazione (v. fig. 2, punto 1) nel corpo connettore del kit di riparazione (v. fig. 2, punto 2).
- Collegare il corpo connettore (v. fig. 2, punto 3) al connettore del fascio cavi (v. fig. 2, punto 4).
- Collegare l'occhiello metallico (v. fig. 2, punto 5) a un punto di massa adatto.



- Fissare il nuovo portalampada con la lampadina nel proiettore.
- Fissare il fascio di cavi per la riparazione con le fascette serracavi lungo il fascio cavi veicolo.
- Controllare se l'indicatore di direzione funziona.

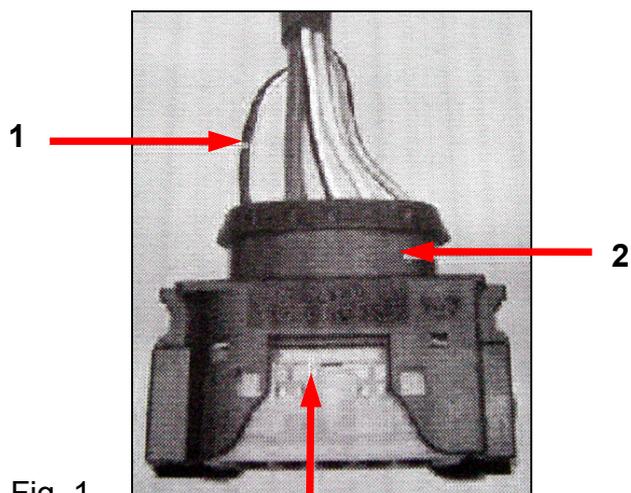


Fig. 1

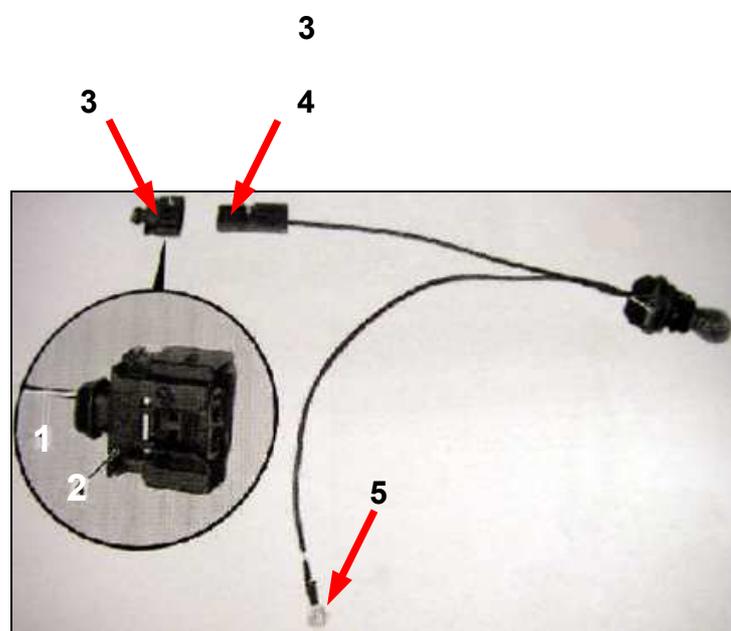


Fig. 2