



Mercedes Benz Vito

Sfarfallio delle luci per interno

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è un contatto tra la vite di fissaggio del listello tetto, o la vite cieca del telaio tetto e il collegamento della luce per interno posteriore.

In questo caso procedere come segue:

- Smontare le luci per interno posteriori destra e sinistra (tra i montanti C e D).

Sui veicoli con corrimano sul tetto:

- Smontare la vite cieca sulle luci per interno posteriori e accorciarla di 5 mm.

Sui veicoli con listello tetto (rotaia a C):

- Smontare la vite di fissaggio sulle luci per interno posteriori e accorciarla di 5 mm.
- Infine fissare nuovamente le viti e montare le luci per interno.