




Opel Astra G **Tutti i modelli dalla data di costruzione** **1999**

Rumori provenienti dalla zona della luce di cortesia abitacolo.

E' possibile che a causa di un eccessivo gioco tra l'alloggiamento e il gancio di fissaggio della mascherina luce abitacolo, quest' ultima si trovi a contatto con la maniglia generando , per effetto del movimento, un fastidioso rumore.

Per eliminare l'inconveniente, procedere come segue:

- Smontare la luce abitacolo.
- Tagliare un pezzo di tubo per l'acqua del tergicristallo lungo circa 3 mm.
- Spingere il pezzo di tubo flessibile sul gancio di fissaggio della luce per interno.
- Rimontare la luce per interno e controllando che sia saldamente fissata.

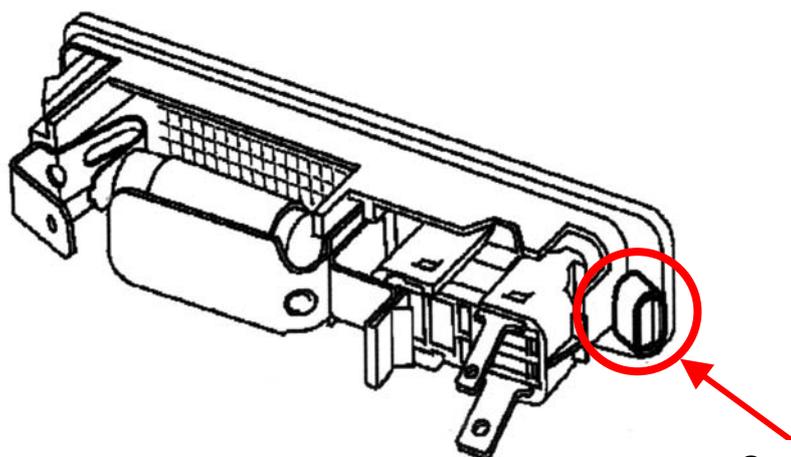

Gancio di fissaggio con pezzo di tubo flessibile