



## Volvo

**V70 fino al numero telaio: 549452**

**S70 fino al numero telaio: 571822**

### Umidità negli indicatori di direzione anteriori.

In caso di condizioni atmosferiche piovose o umide, su questi veicoli può avvenire che l'umidità penetri negli indicatori di direzione anteriori.

In questo caso non si devono sostituire gli indicatori di direzione.

Realizzando un'apertura di sfianto si ottiene un rimedio efficace.

Per preparare l'apertura di sfianto, procedere come segue:

- Smontare gli indicatori di direzione premendo verso il basso le staffe di supporto.
- Estrarre il portalampada.
- Nella zona posteriore in basso (vedi disegno) per una lunghezza di 8 mm eseguire più fori con una punta da 3 mm, ottenendo così un grande foro longitudinale.
- **Attenzione:** forare con cautela attraverso l'involucro dell'indicatore in modo tale che il trasparente dell'indicatore di direzione non venga danneggiato dalla pressione di montaggio.
- Rimontare gli indicatori di direzione ed effettuare un test di funzionamento.

