Bollettino informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

20. Mai 2011

Volvo S70 / V70 / C70

I fari vibrano

Nei veicoli sopra citati è possibile che i fari vibrino a causa delle scosse provocate dalle asperità della strada o dalla velocità elevata.



S70 con codice di fabbricazione 1 (11a posizione del n° di telaio)

a partire dal n° di produzione 409466 (dalla 12a alla 17a posizione del n° di telaio)

S70 con codice di fabbricazione 2 (11a posizione del n° di telaio)

a partire dal n° di produzione 408556 (dalla 12a alla 17a posizione del n° di telaio)

S70 con codice di fabbricazione 3 (11 posizione del n° di telaio)

a partire dal n° di produzione 422325 (dalla 12a alla 17a posizione del n° di telaio)

V70 con codice di fabbricazione 2 (11 posizione del n° di telaio)


a partire dal n° di produzione 342001 (dalla 12a alla 17a posizione del n° di telaio)

V70 con codice di fabbricazione 3 (11a posizione del n° di telaio)

a partire dal n° di produzione 356958 (dalla 12 alla 17a posizione del n° di telaio)

C70 con codice di fabbricazione J (11a posizione del n° di telaio)

a partire dal n° di produzione 000339 (dalla 12a alla 17 posizione del n° di telaio)

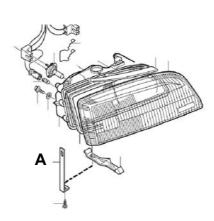

o inforn ollettir



Bollettino informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 20. Mai 2011 2-2

Per rimediare viene montato su ciascun faro un supporto supplementare (disegno, pos. A) disponibile presso il concessionario.

