



## **VW Lupo**

### **La luce abbagliante non si spegne.**

Se su questi veicoli viene segnalato che non si riesce a spegnere la luce abbagliante, una possibile causa è l'interruttore degli indicatori di direzione.

A causa di forze di azionamento eccessive, il contatto delle luci abbaglianti nell'interruttore degli indicatori di direzione si danneggia.

Il contatto si piega e non si riesce più a spegnere la luce abbagliante.

In caso di reclamo sostituire l'interruttore degli indicatori di direzione.

Sui veicoli costruiti a partire dal settembre 1999, sono stati adottati interruttori degli indicatori di direzione modificati.