



## **Alfa Romeo Spider Modeljaar van 2001 tot 2003**

### **Airbagcontrolelampje licht op**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door de stekkerverbindingen van de gordelspanner. De klacht ontstaat door hogere overgangsweerstanden in de verdeelstekker van de gordelspanner. Als de zitpositie wordt veranderd, treedt er een trekbelasting op de stekkerverbinding op. Door slecht gelegde kabels en omdat de kabelbundel niet is bevestigd, komt de stekkerverbinding los en wordt het elektrische contact onderbroken.

**Omdat het hier om het airbagsysteem gaat, dient u de relevante veiligheidsvoorschriften zorgvuldig op te volgen.**

Ga in dit geval bij beide stoelen als volgt te werk:

- Zet het contact uit.
- Controleer de stekkerverbinding (contacten) op beschadiging en vervang deze eventueel.
- Bevestig de kabelboom en verdeelstekker met kabelbandjes aan het stoelframe, zodat de stekkerverbinding niet meer uit elkaar kan worden getrokken.
- Wis het storingsgeheugen.

Flits-info