



Alfa Romeo Spider Met 2,0 l motor

Motor loopt onregelmatig en/of ontsteking slaat over.

Als bij deze voertuigen wordt geconstateerd dat de motor onregelmatig loopt en/of de ontsteking overslaat, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een beschadigde kabel naar de bobine. In dit geval wordt de voedingskabel van de bobine door de kunststof afdekking vastgeklemd en beschadigd. U kunt dit probleem oplossen door de kabel te repareren. Om nieuwe beschadigingen te voorkomen, dient u de kabel zodanig te leggen dat deze niet meer wordt vastgeklemd. Het kan nodig zijn om de kunststof afdekking af te bramen.



Afdekking



Voeding



Beschadigde kabel