



## **Audi A4 bouwjaar 1994 - 2001**

### **Slot achterklep functioneert niet**

Het bovengenoemde probleem kan worden veroorzaakt door de schuimpakking van de drukknop (ontgrendeling achterklep). Onvoldoende aandrukkracht op de schuimpakking kan ertoe leiden dat er bij de doorgang van de drukknopkabel water naar binnen komt. Het vocht veroorzaakt corrosie op de stekkercontacten van de drukknop. Storingen, zoals het vanzelf ontgrendelen van de achterklep of het niet kunnen openen van de achterklep met de drukknop, zijn de gevolgen. In dit geval dient u een extra pakking op de aanwezige pakking te plakken. U kunt deze extra pakking verkrijgen bij de producent. De extra pakking verhoogt de aandrukkracht en gaat daardoor het binnendringen van vocht tegen.

Controleer echter eerst de stekkercontacten van de drukknop. Gecorrodeerde contacten moeten worden vervangen. Hiertoe adviseren wij CWT\_soldeermoffen (Hella bestelnr. 8KW 744 888-003). Ook hier is een reparatieset van de producent beschikbaar. Vervang ook de 4 sponsrubbers bij de handgreep. Controleer na reparatie of de drukknop goed functioneert.

Flits-info